

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

19.11.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2004年 5月21日
Date of Application:

出願番号 特願2004-151659
Application Number:

[ST. 10/C] : [JP2004-151659]

出願人 小松 清
Applicant(s): 原田 博実

2005年 1月 7日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川

洋

BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願
【整理番号】 KO-12-003P
【あて先】 特許庁長官 殿
【発明者】
【住所又は居所】 東京都葛飾区金町3丁目41-18
【氏名】 小松 清
【特許出願人】
【識別番号】 503280710
【氏名又は名称】 小松 清
【特許出願人】
【住所又は居所】 大阪府交野市私市山手5丁目2-7
【氏名又は名称】 原田 博実
【代理人】
【識別番号】 100084353
【住所又は居所】 東京都港区赤坂1丁目1番17号細川ビル712号
【弁理士】
【氏名又は名称】 八嶋 敬市
【電話番号】 03-3582-0944
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】 特願2003-390412
【出願日】 平成15年11月20日
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 041977
【納付金額】 16,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

飲食店から出る排水を排水通路を介して導入するグリーストラップに用いるものであって、前記排水通路からの排水を内部に導入するためのものであって油の付着が可能な素材の複数層から成る袋部を有する回収袋と、前記複数層の各袋部に設けた多数の水通過用穴と、前記袋部を前記グリーストラップに溜まる水面より上位で支持するための支持手段とから成ることを特徴とするゴミと油の除去装置。

【請求項2】

前記回収袋を剛性のある素材から成る基部と前記複数層から成る袋部とから構成し、前記基部に前記複数層の袋部の内部と連絡する排水導入用穴を形成し、前記排水手段における前記グリーストラップ側の出口を管とし、その管を前記排水導入用穴に嵌合挿入させたことを特徴とする請求項1記載のゴミと油の除去装置。

【請求項3】

前記支持手段に前記回収袋の前記基部と係合する係合手段を備えたことを特徴とする請求項2記載のゴミと油の除去装置。

【請求項4】

前記基部に把手用穴を形成したことを特徴とする請求項2記載のゴミと油の除去装置。

【請求項5】

前記複数層の袋部を網で形成したことを特徴とする請求項1記載のゴミと油の除去装置。

【請求項6】

前記網の素材を合成樹脂または合成繊維としたことを特徴とする請求項5記載のゴミと油の除去装置。

【請求項7】

前記複数層から成る袋部の素材を不織布としたことを特徴とする請求項1記載のゴミと油の除去装置。

【請求項8】

前記水通過用穴の大きさを1～5ミリとしたことを特徴とする請求項1記載のゴミと油の除去装置。

【請求項9】

飲食店から出る排水に含まれるゴミと油を回収するものであって、排水導入用穴を形成した剛性のある基部と、その基部の前記穴の周囲を開口部で覆った状態で固定される複数層の袋部とから成り、複数層の各袋部を油の付着が可能な素材で構成し、複数層の各袋部に多数の水通過用穴を形成したことを特徴とするゴミと油の回収袋。

【請求項10】

前記基部に把手用穴を形成したことを特徴とする請求項9記載のゴミと油の回収袋。

【請求項11】

前記複数層の袋部を網で形成したことを特徴とする請求項9記載のゴミと油の回収袋。

【請求項12】

前記網の素材を合成樹脂または合成繊維としたことを特徴とする請求項11記載のゴミと油の回収袋。

【請求項13】

前記複数層の袋部の素材を不織布としたことを特徴とする請求項9記載のゴミと油の回収袋。

【請求項14】

前記水通過用穴の大きさを1～5ミリとしたことを特徴とする請求項9記載のゴミと油の回収袋。

【書類名】明細書

【発明の名称】ゴミと油の除去装置及びその回収袋

【技術分野】

【0001】

本発明は、飲食店の排水に含まれるゴミと油とを除去するための除去装置及びゴミと油の回収袋に関するものである。

【背景技術】

【0002】

調理や食器の洗浄等を頻繁に行う飲食店等の業務用厨房の排水中には形のあるゴミ（食物残渣や楊枝や串等）と油（油脂分等の汚泥物質）とが多量に混在しており、下水管を流下する際にそれらが管内に付着し凝固することによって、管径を縮小したり管を閉塞させる恐れがある。また、それらゴミや油が公共下水道に流出することによって、河川等環境に悪影響を及ぼすという問題があった。

【0003】

上記問題を防ぐため、飲食店等では公共下水道に至る排水経路の上流側に、排水に含まれる油を分離するためのグリーストラップ（特許文献1）を設置し、このグリーストラップにおいてゴミと油を除去し、公共下水道にゴミや油を流入させないようにしている。

【特許文献1】特開2002-161577号（第2-3頁、図1）

【0004】

ここで、従来既知のグリーストラップを図8で説明する。グリーストラップ10は、本体12の内部に飲食店の調理場の洗浄用シンクから排出される排水を溜める内部空間を有する。その内部空間は、スライド自在な隔板14a, 14bによって互いに区画される第一槽16, 第二槽18及び第三槽20とに分けられている。調理場の洗浄用シンク（図示せず）からの排水は、溝や管等の上流側排水通路22を介して第一槽16に導入される。第一槽16と第二槽18とは隔板14aの下側で通じており、第二槽18と第三槽20とは隔板14bの下側で通じている。この第二槽18内の底には上方に伸びる仕切り板24が設けられており、この仕切り板24によって第一槽16から第二槽18に導入される排水は、必ず第二槽18の上方に一旦は移動するようになる。内部空間を形成する本体12は、図8ではコンクリート製の壁状のものを示しているが、金属製やFRP製の容器状のものも採用することができる。

【0005】

飲食店の調理場の洗浄用シンクからの排水には、形のあるゴミ（食用残渣や楊枝や串等）と油とが含まれている。第一槽16内には、例えば直径約5mmの穴を多数形成した金属製のパンチボードで形成される残渣かご26が備えられており、この残渣かご26の内部に上流側排水通路22からの排水が導入されるように設定されている。この残渣かご26は、食用残渣や楊枝や串等の形のあるゴミを捕集するものであり、形のない油は水と共に残渣かご26の穴から第一槽16内に排出される。残渣かご26に捕集されたゴミには油が付着するので、残渣かご26内に若干の油が捕集されるが、排水に含まれる殆どの油は残渣かご26の穴から第一槽16内に排出される。

【0006】

残渣かご26を経て第一槽16内に排出された排水は、隔板14aの下側を通って第二槽18内に至る。この第二槽18に至った排水は仕切り板24によって一旦は上方に移動させられる。この第二槽18において水と油とが分離され、第二槽18の上部に油が溜り下部に水が溜まる。第二槽18の下方に溜まった水は、隔板14bの下側を通って第三槽20に至る。第三槽20内には排出口28を形成した下流側排出管30が備えられ、第三槽20内に至った水は、排出口28から下流側排出管30を経て図示しない公共下水道に導かれる。

【0007】

第一槽16から残渣かご26を取出す場合や、隔板14a, 14b, 第一槽16, 第二槽18及び第三槽20等を洗浄するために、第一槽16, 第二槽18及び第三槽20の上

方に把手の付いた蓋32が備えられている。また、上流側排水通路22が溝の場合に、その溝の上方に蓋34が備えられる。なお、下流側排出管30の上端は、オーバーフローのための開口部となっている

【0008】

グリーストラップ10では、第一槽16に残渣かご26を備え、その残渣かご26によって排水中の形のあるゴミを捕集する。また、第二槽18では、そこで油水分離を行って油を上方に浮き上がらせて蓄積し、その第二槽18に蓄積した油を除去する。第三槽20では、ゴミと油とを除去した後の水を溜め、その水を下流側排出管30から公共下水道等に排出する。グリーストラップ10に排水が流れ込まない状態では、グリーストラップ10内の水面36aの高さは下流側排出管30の排出口28の下端位置と同じ高さとなっており、グリーストラップ10内に排水が流れ込んだ状態の水面36bの高さは、水面36aと下流側排出管30の上端との間となる。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

第一槽16内に取付けられた残渣かご26は、上部が水面36a, 36bより上方にあるが、その大部分は水面36a, 36bより下に浸漬されている。この残渣かご26は食物残渣や楊枝や串等の形のあるゴミを捕集するが、その形のあるゴミや残渣かご26の表面に油が付着する。食物残渣は水に浸漬された状態で長時間経過すると、酸化腐敗して不快な臭いを発生する。

【0010】

飲食店では一般に、食物残渣を含むゴミから不快な臭いが発生しないうちに残渣かご26で捕集したゴミを除去することを目的として、残渣かご26からのゴミの除去作業と残渣かご26の洗浄作業とを毎日行うよう規定しているところが多い。ゴミの除去作業と残渣かご26の洗浄作業は、飲食店の店員の仕事になっている。この他に、第二槽18に溜まる油を例えば一週間毎に除去する作業と、グリーストラップ10の本体12（第一槽16, 第二槽18及び第三槽20）の内壁面を例えば一ヶ月毎に清掃する作業とがあるが、これらは一般に清掃専門業者に依頼している。

【0011】

ファーストフード店等の飲食店ではアルバイトの店員が多く、アルバイト等の店員は臭いを発生する食物残渣の除去作業や油がべつとり付着した残渣かご26の洗浄作業を嫌がる人が多い。これに対して、それらの洗浄作業をアルバイト等の店員に強制すれば、それらの作業が嫌いという理由でアルバイトや仕事を辞める人が多く、その結果、常にアルバイト等の店員を募集しなければならないという不具合が生じていた。食物残渣の除去作業と残渣かご26の洗浄作業とを怠ると、腐敗が進行して腐臭臭が増すことから、忙しい店長がそれらの作業を行わなければならず、店長の仕事の負担が増えるという欠点があった。

【0012】

本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、飲食店の排水に含まれるゴミや油に触れることなくしかも簡単にそれらを除去することができるゴミと油の除去装置及びその回収袋を提供するものである。

【課題を解決するための手段】

【0013】

本発明のゴミと油の除去装置は、飲食店から出る排水を排水通路を介して導入するグリーストラップに用いるものであって、前記排水通路からの排水を内部に導入するためのものであって油の付着が可能な素材の複数層から成る袋部を有する回収袋と、前記複数層の各袋部に設けた多数の水通過用穴と、前記袋部を前記グリーストラップに溜まる水面より上位で支持するための支持手段とから成るようとしたものである。

【0014】

本発明のゴミと油の除去装置は、前記回収袋を剛性のある素材から成る基部と前記複数

層から成る袋部とから構成し、前記基部に前記複数層の袋部の内部と連絡する排水導入用穴を形成し、前記排水手段における前記グリーストラップ側の出口を管とし、その管を前記排水導入用穴に嵌合挿入するようにしたものである。本発明のゴミと油の除去装置は、前記支持手段に前記回収袋の前記基部と係合する係合手段を備えるようにしたものである。本発明のゴミと油の除去装置は、前記基部に把手用穴を形成するようにしたものである。本発明のゴミと油の除去装置は、前記複数層の袋部を網で形成するようにしたものである。本発明のゴミと油の除去装置は、前記網の素材を合成樹脂または合成繊維とするにしたものである。本発明のゴミと油の除去装置は、前記複数層から成る袋部の素材を不織布とするにしたものである。本発明のゴミと油の除去装置は、前記水通過用穴の大きさを1～5ミリとするようにしたものである。

【0015】

本発明のゴミと油の回収袋は、飲食店から出る排水に含まれるゴミと油を回収するものであって、排水導入用穴を形成した剛性のある基部と、その基部の前記穴の周囲を開口部で覆った状態で固定される複数層の袋部とから成り、複数層の各袋部を油の付着が可能な素材で構成し、複数層の各袋部に多数の水通過用穴を形成するようにしたものである。

【0016】

本発明のゴミと油の回収袋は、前記基部に把手用穴を形成するようにしたものである。本発明のゴミと油の回収袋は、前記複数層の袋部を網で形成するようにしたものである。本発明のゴミと油の回収袋は、前記網の素材を合成樹脂または合成繊維とするにしたものである。本発明のゴミと油の回収袋は、前記複数層の袋部の素材を不織布とするにようにしたものである。本発明のゴミと油の回収袋は、前記水通過用穴の大きさを1～5ミリとしたものである。

【発明の効果】

【0017】

本発明によれば、回収袋を支持手段から取出すだけで、その回収袋を備えなければグリーストラップ内に排出されることになるゴミと大量の油とを除去することができる。また、作業としては回収袋を交換するだけの簡単なものであり、従来必要とした残渣かごからのゴミの除去作業と油の付着した残渣かごの洗浄作業とを無くすことができる。この結果、グリーストラップに関連するいやな作業がなくなるので、飲食店におけるアルバイト店員等の定着率を向上させることができる。また、回収袋の袋部はグリーストラップ内の水面よりも上位に配置されているので、袋部内の水が切れた後に回収袋を除去するようすれば、回収袋から水がしたり落ちることがなくなり、排水によって手が汚れることはない。

【0018】

本発明では、回収袋の袋部を複数層のものとし、しかも各袋部の素材を油の付着が可能なものとしている。これによって、複数層の各袋部でゴミと油とを捕集でき、回収袋の袋部で、排出手段からグリーストラップに向けて排出される油の大部分を捕集できる。この結果、グリーストラップの第二槽に溜まる油の量を大幅に低減することができ、第二槽からの油の除去作業間隔を大幅に延長させると共にグリーストラップ内の清掃間隔も延長させることができ、清掃作業コストを大幅に低減することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0019】

以下、本発明を図面に基づいて説明する。

図1は本発明に係るゴミと油の除去装置をグリーストラップ内に備える状態を示す断面図、図2は本発明に使用する支持手段の一例を示す斜視図、図3は本発明に使用する回収袋の一例を示す斜視図である。なお、図1において図8と同一符号は同一部材を示す。本発明では、従来既知のグリーストラップ10を使用する。但し、グリーストラップ10の第一槽16へ排水を導入する上流側排水通路としては、その出口側は溝ではなく排水管38とするのが望ましい。本発明に係るゴミと油の除去装置は、図8に示す残渣かご26に代えて、図2に示す支持手段40と、図3に示す回収袋42とを使用するものである。

【0020】

図2に示す支持手段40は、図3に示す回収袋42の袋部68を載せるためのもので複数の水通過穴44を形成した支持台46を有している。この支持台46の高さは、グリーストラップ10に最大の水量が導入されても、水没することができない高さに設定されている。支持手段40は更に、支持台46より上に位置する正面壁48とその正面壁48の両側の側壁50とを有している。正面壁48の中央には穴または切欠52が形成されている。この正面壁48において穴または切欠52の両側に第一係合手段としての溝54が上下方向に形成されている。この嵌合用溝54は、正面壁48の内側に固定されるL字形の係合部材56と正面壁48とによって形成される。側壁50における支持台46より下方は、側壁50と一体に形成される脚58となっている。支持台46における正面壁48と反対側の端には、回収袋42が落下するのを防止するために上方に立ち上げた落下防止ガイド60が設けられている。図1に示すように、第一槽16の底には台62が備えられ、支持手段40の脚58は台62の上に載せられる。なお、台62を無くし、支持手段40の脚58を長くして、その脚58の下端を第一槽16の底に接触させるようにしても良い。

【0021】

図3に示す回収袋42は、第二係合手段としての剛性のある素材から成る板状の基部64と、その基部64に形成される排水導入用穴66と、その排水導入用穴66を開口部が囲むように基部64に固定される袋部68とからなる。袋部68は、開口部の位置を同じ位置にする例えば3層の袋部68a, 68b, 68cとから成る。第二係合手段としての基部64は、例えば剛性のある板状の紙や板状の剛性樹脂で形成されるのが望ましく、この第二係合手段としての基部64を第一係合手段である溝54に挿入させることによって、支持手段40に基部64(回収袋42)を外れることなく取付けることができる。回収袋42の基部64を支持手段40に着脱自在に取付けることができれば良いため、第一係合手段は溝54に限るものではなく、第二係合手段は溝54に嵌合する板状のものに限るものではない。基部64に形成される排水導入用穴66は、調理場の洗浄用シンクから排出される排水が袋部68(3層の袋部68a, 68b, 68c)の内部に導入するためのものである。基部64には排水導入用穴66の他に、手を挿入できる把手用穴70が形成されている。

【0022】

各袋部68a, 68b, 68cは、油の付着が可能な素材、例えば不織布を用いる。不織布は水を通過させるが油を通過させないものである。3層の袋部68は、基部64の排水導入用穴66をその開口部で囲む袋部68aを備え、その袋部68aの外側を袋部68bで覆い、袋部68bの外側を袋部68cで覆うものである。図4に示すように、各袋部68a, 68b, 68cには、水が通過できる多数の水通過用穴72が形成されている。この水通過用穴72は、その直径が例えば1mmから最大でも5mm(両端の数値を含む)のものが望ましいが、それに限るものではない。水通過用穴72の直径が1mm以下であると水が流れにくくなるおそれがあり、水通過用穴72の直径が5mm以上であるとゴミが通過してゴミを捕捉できなくなるおそれがある。各袋部68a, 68b, 68cは、例えば帯状の不織布を織り込んで多数の網目状の空間を形成し、その他数の空間を水通過用穴72としても良い。

【0023】

図4に示すように、袋部68aと袋部68bとの間に第一空間72aが形成され、袋部68bと袋部68cとの間に第二空間72bが形成される。図4において、袋部68は内側から外側に向けて3層の袋部68a, 68b, 68cから成る構成したが、2層以上の複数層であれば良い。即ち、しかし、2層の袋部68では油の捕集量が少なく、4層以上の袋部68になると重量が重くなるため、袋部68は3層が好ましい。

【0024】

図1に示す状態は、支持手段40を第一槽16に収容してあるが、その支持手段40には回収袋42が未だ取付けられていない状態を示す。この図1の状態から、回収袋42の基部64を支持手段40の溝54の上部から挿入係合させる。これによって、回収袋42

は支持手段40に取付けられる（図5）。回収袋42を支持手段40に取付けた状態においては、袋部68は支持台46の上に載せられる。この支持台46の高さは、グリーストラップ10に最大の水量が導入されても、水没することができない高さに設定されているので、グリーストラップ10内に溜まっている水によって袋部68が濡らされることはない。

【0025】

回収袋42を支持手段40に取付けた後、支持手段40を図5において台62に対して矢印A方向に移動させる（支持手段40を図6で本体12に対して矢印A方向へ移動させる）。この支持手段40を移動させることによって、図6に示すように、回収袋42の基部64の排水導入用穴66に排水管38を挿入させる。これによって、飲食店等の調理場の洗浄用シンクから排水管38を経て排出される排水は、袋部68（最も内側の袋部68a）の内部に確実に導入することができる。

【0026】

飲食店等の調理場の洗浄用シンクからの排水には、形のあるゴミ（食用残渣や楊枝や串等）と油（油脂等の汚泥物質）とが含まれているが、形のあるゴミは一般には最も内側の袋部68aによって捕集される。形のあるゴミのうち、例えば先が鋭い串等のゴミが、内側の袋部68aを突き破ることが考えられるが、真中の袋部68bや外側の袋部68cによって串等のゴミを捕集することができる。一方、袋部68a, 68b, 68cの素材は、水を通過させるが油を付着させる（油を通過させない）不織布等を用いるので、排水に含まれる油は内側の袋部68aの内壁に付着する。また、袋部68aの内壁に付着した油は、袋部68aで捕集されたゴミに付着する。内側の袋部68aの水通過用穴72を通過した油や袋部68aの内壁で捕集できなくなった油は、袋部68aと袋部68bの間の第一空間74に入り、袋部68bの内壁に付着させて油を捕集する。更に、袋部68bの水通過用穴72を通過した油や袋部68bの内壁で捕集できなくなった油は、袋部68bと袋部68cの間の第二空間76に入り、袋部68cの内壁に付着させて油を捕集する。

【0027】

このように、3層の袋部68a, 68b, 68cに導入された排水に含まれる油は、各袋部68a, 68b, 68cの内壁によって捕集されると共に、袋部68a内に捕集されたゴミに付着することでも捕集される。3層の袋部68a, 68b, 68cによっても捕集されなかつた油は第一槽16に排出される。その後、第一槽16に排出された油は第二槽18に移動して、通常のグリーストラップ10と同様に第二槽18に溜められ、第二槽18から取出される。しかし、本発明の回収袋42を備えることにより、排水に含まれる油の殆どを回収袋42で捕集することができ、第一槽16や第二槽18に至る油の量を大幅に減らすことが出来る。更に、各袋部68a, 68b, 68cの内壁に付着した油が小さなゴミを付着させ、各袋部68a, 68b, 68cの内部に小さなゴミを捕捉できるという利点も生じる。

【0028】

飲食店において、1日の仕事の終了時または翌日の仕事の開始時に、回収袋42をグリーストラップ10から取出す。回収袋42の取出し作業は、先ず第一槽16の蓋32を外し、その後、図6の状態から支持手段40をB方向に移動させて、回収袋42の基部64の排水導入用穴66を排水管38から外す。次に、回収袋42の基部64の把手用穴70に手を入れて回収袋42を持上げることによって、回収袋42を支持手段40から取出すことができる。回収袋42に触る箇所は、袋部68から離れた基部64の把手用穴70の位置（排水で汚れない位置）であるので、回収袋42の取出し作業において手が汚れることはない。袋部68はグリーストラップ10内の水面36a, 36bよりも上位にあるので、最後の排水を流した後、ある程度時間が経過すれば、袋部68からは水が切れた状態となり、回収袋42を取出しても袋部68からは水が垂れることはない。

【0029】

従来は形のあるゴミ（食用残渣や楊枝や串等）とを残渣かご26から除去し、油（油脂分等の汚泥物質）の付着した残渣かご26を洗浄しなければならなかつたが、本発明では回収袋42を支持手段40から取出すだけで良く、回収袋42の着脱の際に手が汚れるこ

とはない。しかも、回収袋42はグリーストラップ10内の水に浸漬されていないので、回収袋42を例えれば毎日交換すれば、回収袋42内の食物残渣が臭いを発生する前に回収袋42を除去するので、作業者である店員がいやな臭いを感じることはない。このように、本発明では、グリーストラップ10に関する仕事に関して、飲食店の店員にいやな思いをさせることができなくなるので、アルバイトを含む店員の定着率を大幅に向上させることができる。

【0030】

回収袋42では例えば3層の袋部68a, 68b, 68cによって油を捕集しているので、グリーストラップ10に向けて排出される排水に含まれる油の大部分は回収袋42によって捕集される。よって、グリーストラップ10の第二槽18に溜まる1日当たりの油の量は大幅に低減することができる。この結果、グリーストラップ10からの油の除去作業間隔を従来の間隔より大幅に延ばすことができ、それに伴ってグリーストラップ10内の清掃間隔も延ばすことができ、グリーストラップ10に関する清掃作業コストを大幅に低減することができる。

【0031】

袋部68の各層は、不織布に代えて、油の付着が可能な素材（例えば合成樹脂や合成繊維）から成る多数の水通過用穴72を形成した網78（図7）としても良い。合成樹脂や合成繊維は水も油も通過させないものである。このため、袋部68を3層とした場合、第一の層の網78において、水通過用穴72を水と油とが通過するが、付着性のある油は第一の層の網78に付着する。第一の層の網78への付着を免れた油でも、第二の層の網78や第三層の網78に付着する。これに対して、水は、各層の網78の水通過用穴72を通過して、複数層から成る袋部68の内部を通過して外部に至る。

【0032】

このように、袋部68を例えれば3層の網78で構成しても、網78に油が付着するので、3層の網78で油の殆どを捕捉することができる。合成樹脂や合成繊維等を素材とする網78は、多数の水通過用穴72を形成する他の素材よりも製造コストが安価である。袋部68の各層を網78とした場合においても、水通過用穴72の1辺または直径が1mmから最大でも5mm（両端の数値を含む）が望ましいが、それに限るものではない。

【0033】

なお、支持部材40を第一槽16の底や台62の上に置く構造のものとしたが、支持部材をフック（図示せず）によって第一槽16の上から下方に吊るす構造ものにしても良い。また、支持手段40に回収袋42の第二係合手段と係合する第一係合手段を設けたが、グリーストラップ10の本体12に第二係合手段と係合する第一係合手段を設けるようにしても良い。

【図面の簡単な説明】

【0034】

【図1】本発明に係るゴミと油の除去装置をグリーストラップ内に備える状態を示す断面図である。

【図2】本発明に使用する支持手段の一例を示す斜視図である。

【図3】本発明に使用する回収袋の一例を示す斜視図である。

【図4】図3の回収袋の要部断面図である。

【図5】図3の支持手段に図2の回収袋を取り付けた状態を示す斜視図である。

【図6】排水管と回収袋とを嵌合させた状態を示す断面図である。

【図7】本発明に使用する他の回収袋の要部拡大正面図である。

【図8】従来のグリーストラップの一例を示す断面図である。


【符号の説明】

【0035】


10	グリーストラップ
12	本体
40	支持手段

4 2	回収袋
4 6	支持台
5 6	係合部材
6 4	基部
6 6	排水導入用穴
6 8	袋部
6 8 a	袋部
6 8 b	袋部
6 8 c	袋部
7 0	把手用穴
7 2	水通過用穴
7 8	網


【書類名】図面
【図1】

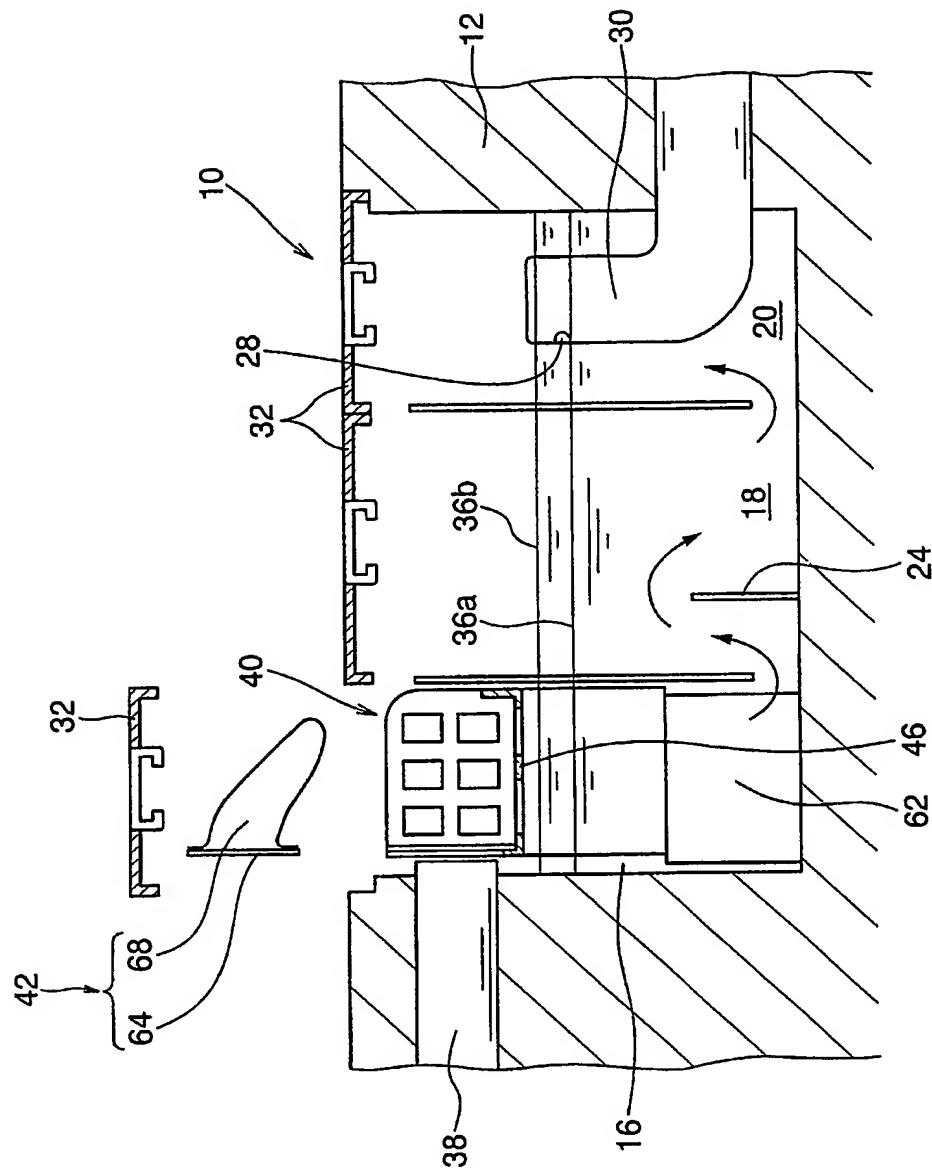


【図2】

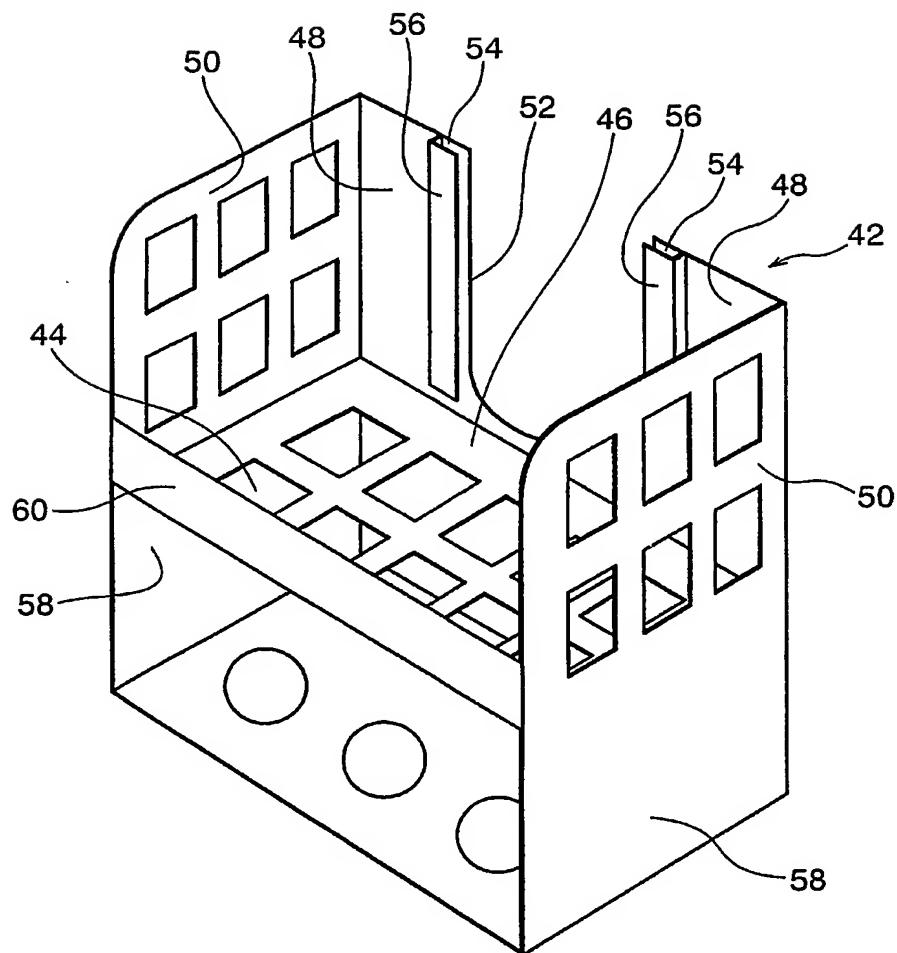


【図3】

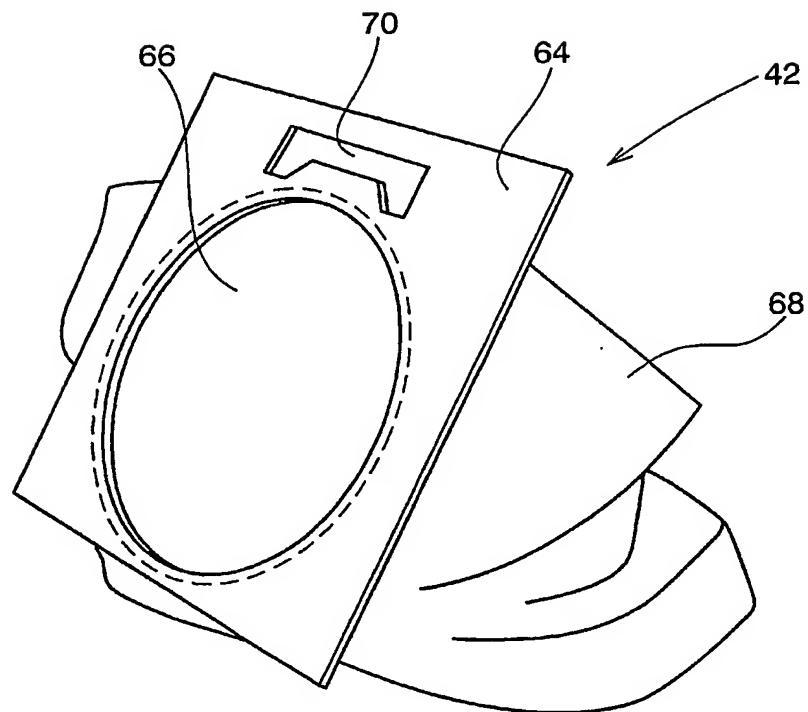


【図4】

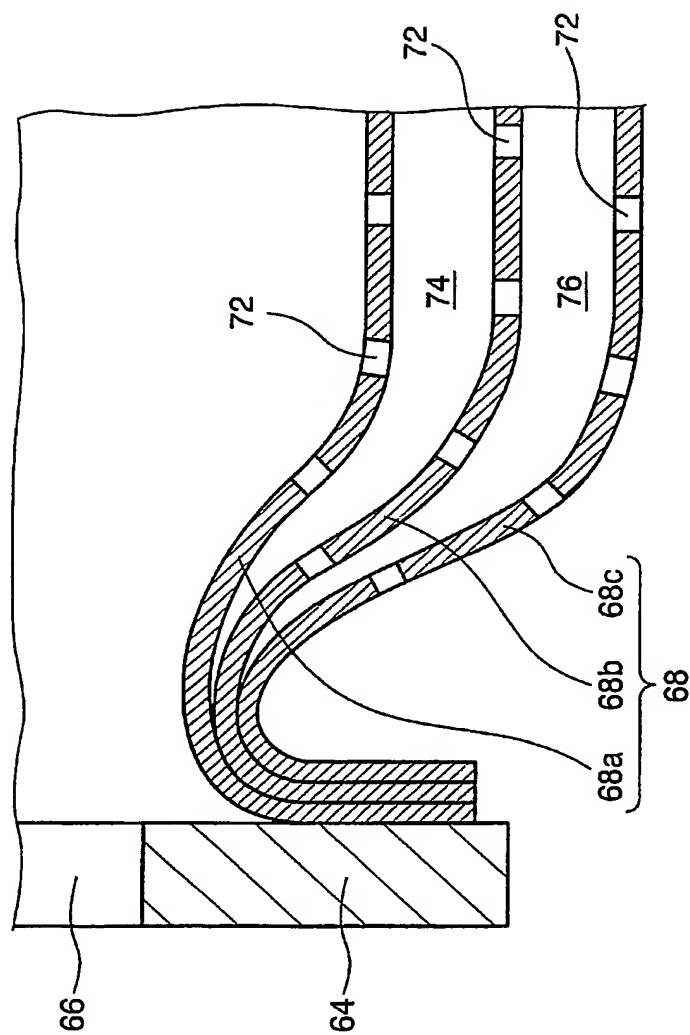


【図5】

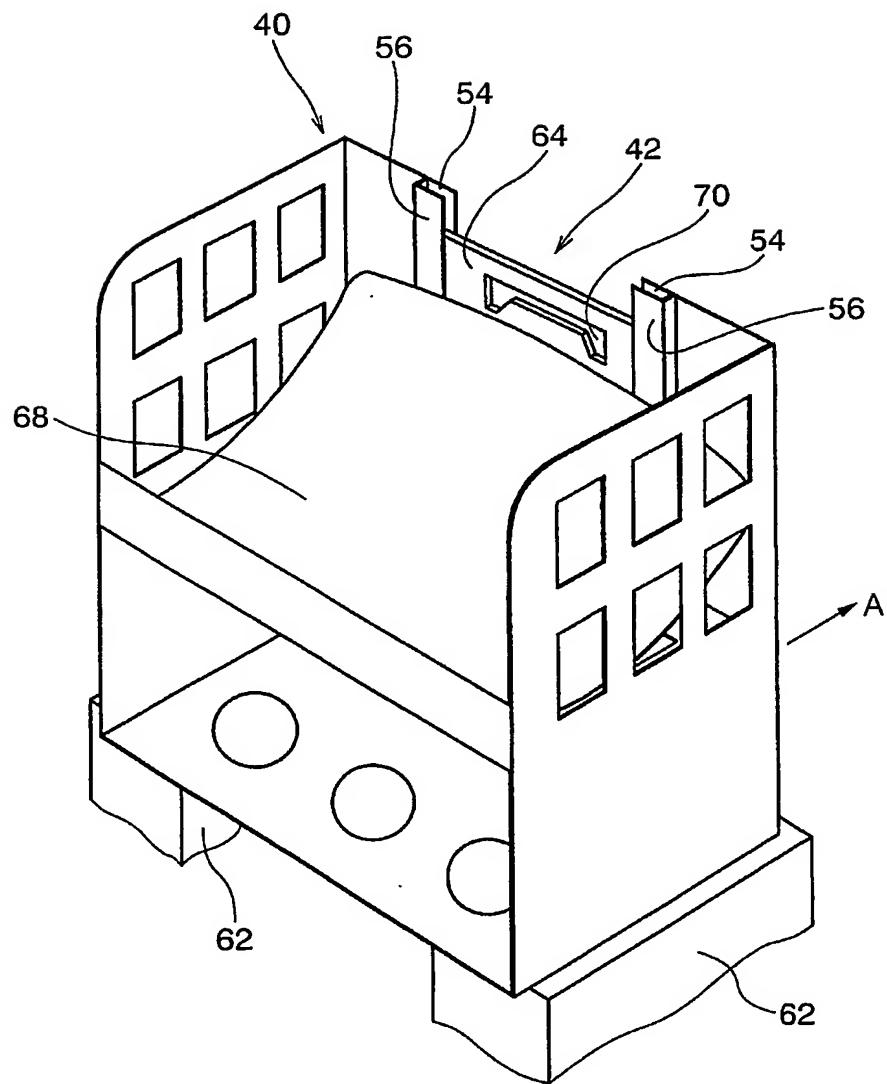


【図6】

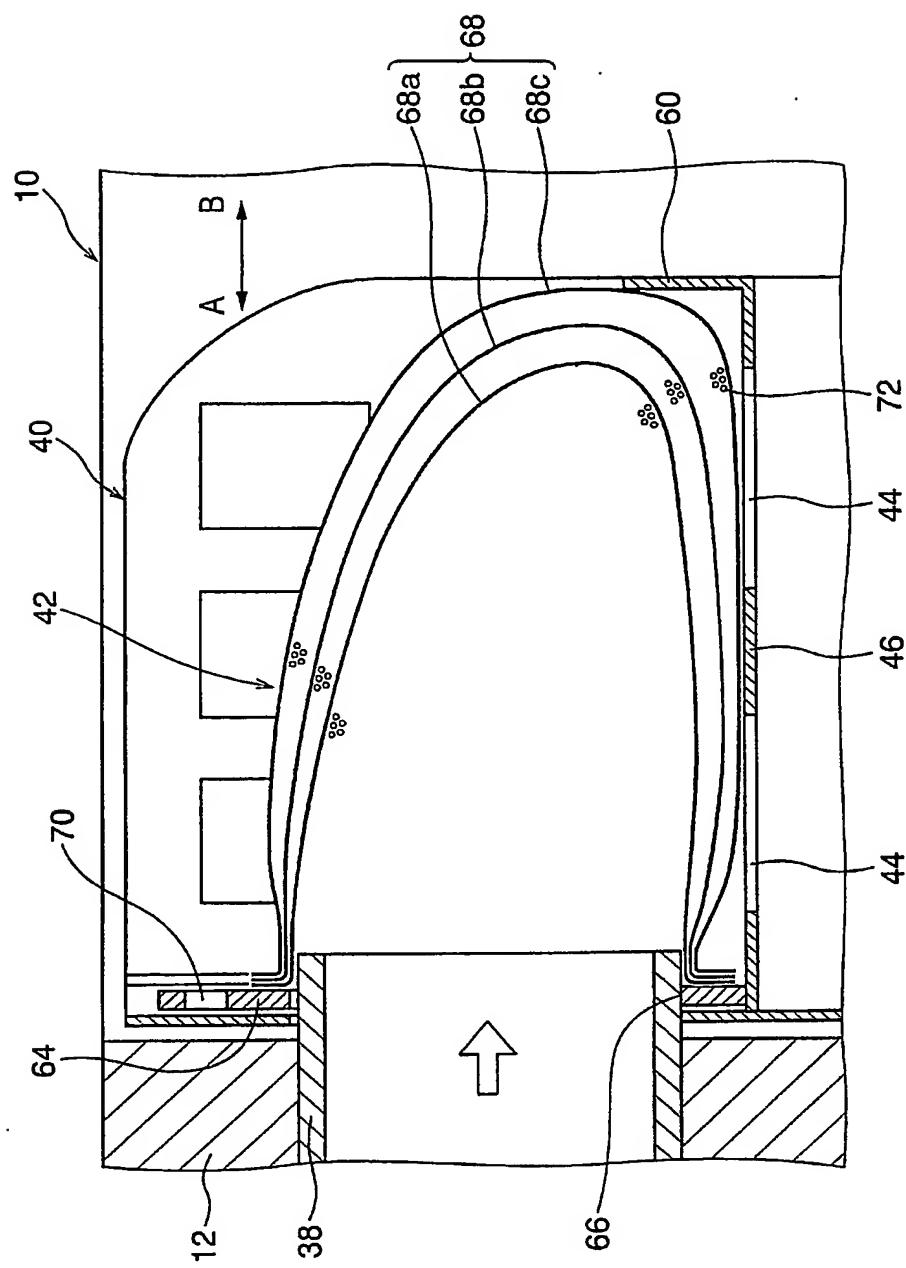

【図7】

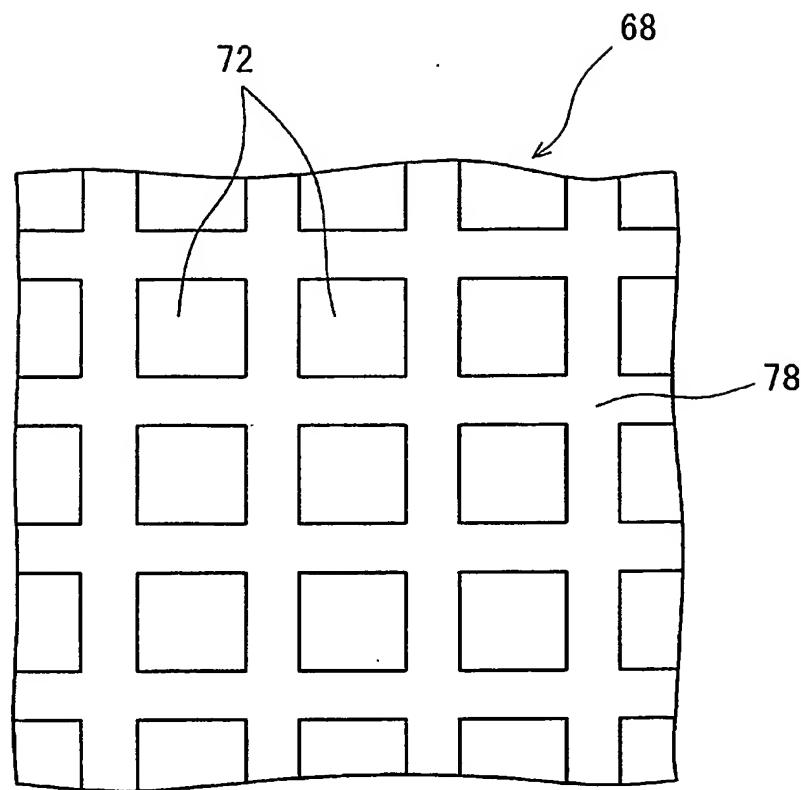

【図8】

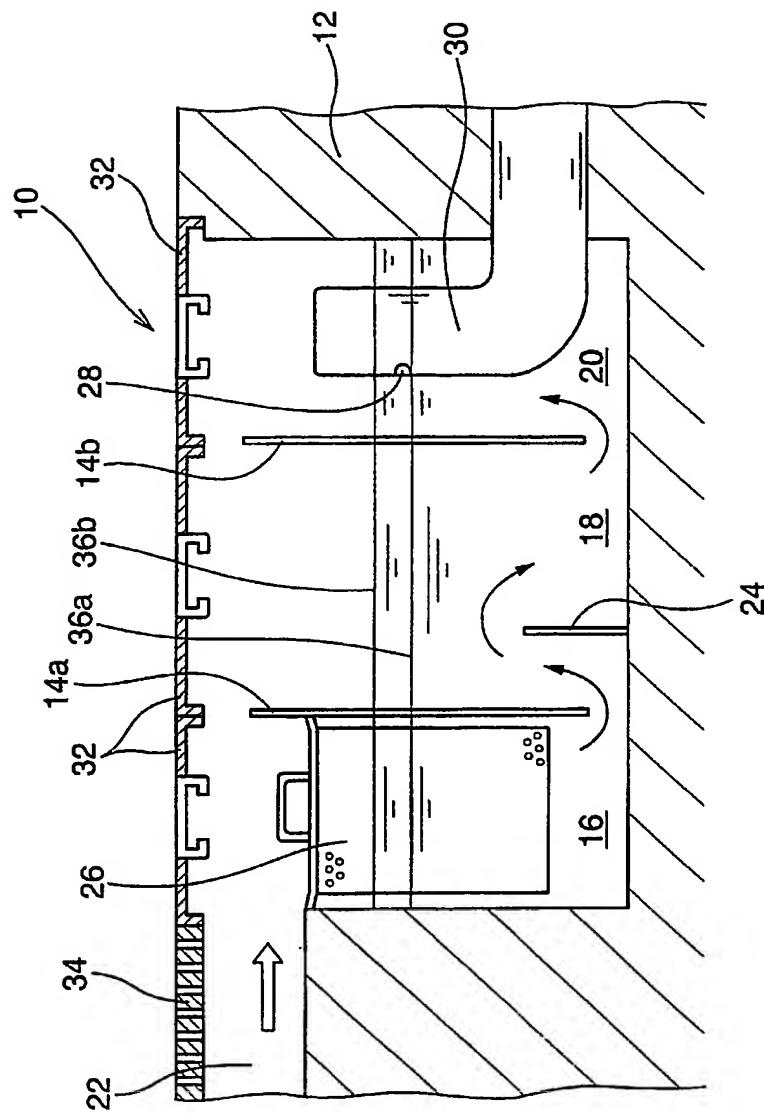

【書類名】要約書

【要約】

【課題】飲食店の排水に含まれるゴミや油に触れることなくしかも簡単にそれらを除去することができるゴミと油の除去装置及びその回収袋を提供するものである。

【解決手段】グリーストラップ10の内部にその水面38より上位の位置に支持手段40の支持台46を配置する。支持手段40に回収袋42を取付け、その回収袋42の複数層の袋部68a, 68b, 68cを支持台46の上に載せる。各袋部68a, 68b, 68cは油の付着が可能な素材とし、各袋部68a, 68b, 68cに多数の穴を設ける。複数層の袋部68a, 68b, 68cに排水を導入して、各袋部68a, 68b, 68cに順に排水を通過させて、各袋部68a, 68b, 68cにゴミと油を付着させる。これによって、回収袋42の交換による作業を簡素化でき、グリーストラップ10内に溜まる油の量を減らすことができる。

【選択図】図6

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2004-151659
受付番号	50400850254
書類名	特許願
担当官	福田 政美 7669
作成日	平成16年11月25日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成16年 5月21日
-------	-------------

特願 2004-151659

出願人履歴情報

識別番号 [503280710]

1. 変更年月日 2003年 8月 4日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都葛飾区金町3-41-18

氏名 小松 清

特願 2004-151659

出願人履歴情報

識別番号 [504198267]

1. 変更年月日 2004年 6月18日

[変更理由] 識別番号の二重登録による抹消

[統合先識別番号] 503428091

住所 大阪府交野市私市山手5丁目2-7

氏名 原田 博実

特願 2004-151659

出願人履歴情報

識別番号 [503428091]

1. 変更年月日 2004年 6月 18日

[変更理由] 識別番号の二重登録による統合

[統合元識別番号] 504198267

住所 大阪府交野市私市山手5丁目2-7

氏名 原田 博実

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/017238

International filing date: 19 November 2004 (19.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-151659
Filing date: 21 May 2004 (21.05.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 20 January 2005 (20.01.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record.**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.